


للحام

اللحام welding عملية تقنية هدفها وصل قطعتين بطريقة غير قابلة للفك، وذلك بإيجاد ارتباط بين ذرات سطحي القطعتين المراد وصلهما. ويتم ذلك إما بالصهر الموضعي أو الكامل لحواف القطعتين، أو بإحداث انفعالات لدنة فيها من دون تسخين، أو بالتسخين الموضعي أو الكامل للقطعتين مع إحداث انفعالات لدنة في السطحين المتلامسين تمكن من دمجهما.

تصنيف أنواع اللحام:

هناك سمات مختلفة لتصنيف أنواع اللحام، ولكن أكثرها شيوعاً هي: نوع الطاقة المستخدمة في اللحام، وحالة المعدن في أثناء إجراء العمل. وتصنف أنواع اللحام وفقاً لنوع الطاقة المستخدمة في المجموعات الآتية (الشكل ١):

شكل رقم (١)

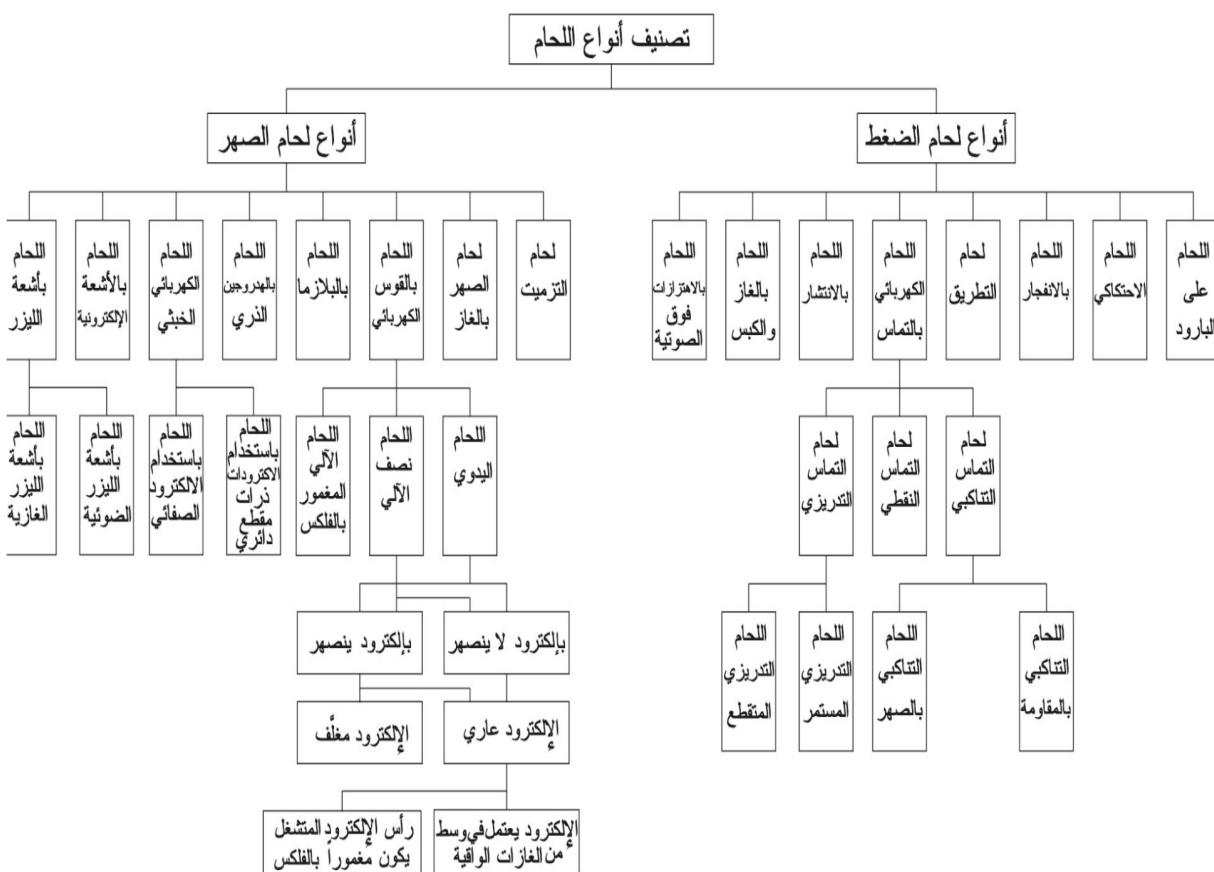

- طرائق اللحام الميكانيكية:

وفيها تستخدم الطاقة الميكانيكية التي تسبب انفعالات لدنة في منطقة اللحام بحيث تكون هذه الانفعالات كافية للحصول على الوصلة الملحومة. ومن هذه الطرائق: اللحام على البارد واللحام الاحتكاكى واللحام بالانفجار.

- طرائق اللحام الكيميائية:

وفيها تحول الطاقة الكيميائية إلى حرارية يبلغ فيها المعدن حالة الانصهار من دون تسليط أي ضغط خارجي. ومن هذه الطرائق: اللحام الغازى بالصهر.

- طرائق اللحام الكهربائية:

وفيها تحول الطاقة الكهربائية إلى حرارية لصهر حواف القطع المراد لحامها. ومن هذه الطرائق: اللحام بالقوس الكهربائية يدوياً أو نصف آلي أو آلياً، واللحام الكهربائي الخبثي بنشر حرارة عالية عند مرور تيار كهربائي بالخبث، واللحام بالأشعة الإلكترونية، واللحام بتحريض تيار كهربائي ذي ترددات عالية، واللحام بأشعة الليزر.

- طرائق اللحام الكهروميكانيكية:

وفيها تحول الطاقة الكهربائية إلى حرارية لتسخين المعدن إلى ما دون حالة الانصهار، يتبعها تسليط قوى ضغط خارجية لإحداث انفعالات لدنة في سطحي القطعتين لوصلهم، ومن هذه الطرائق: طريقة اللحام الكهربائي بالتماس (وتدعى أحياناً طريقة لحام المقاومة).

- طرائق اللحام الكيمياميكانيكية:

وفيها تحول الطاقة الكيميائية إلى حرارية لتسخين حواف القطعتين المراد وصلهما إلى درجة اللحام المطلوبة وهي دون درجة الانصهار أيضاً، يتبعها إحداث انفعالات لدنة في المعدن المسلح بتسليط قوى ضغط خارجية على القطعتين المراد وصلهما، ومن هذه الطرائق اللحام بالغاز والكبس.

أما إذا كان التصنيف وفقاً لحالة المعدن في منطقة اللحام في أثناء عملية اللحام، فإن جميع أنواع اللحام تصنف في مجموعتين كبيرتين، هما: مجموعة اللحام بالضغط، و مجموعة لحام الصهر.

- طرائق اللحام بالضغط:

تتم عملية اللحام بالضغط عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة انصهار المعدن المراد لحامه "إذ بتسليط ضغوط خارجية يمكن لحام القطعتين وهما في الحالة الصلبة شريطة أن تكون هذه الضغوط كافية لإحداث انفعالات لدنة في سطحي القطعتين المراد وصلهما، وتشمل هذه المجموعة: اللحام بالتطريق، اللحام الاحتكاكى، اللحام على البارد، اللحام بالغاز والكبس، اللحام الكهربائية بالتماس (لحام المقاومة)، اللحام بالانتشار، اللحام بالانفجار، اللحام بالأمواج فوق الصوتية.


- طرائق اللحام بالصهر:

- يتم فيها اللحام بـ **بصهر حواف القطع المراد لحامها**, ويتم اللحام من دون تسليط قوى ضغط خارجية. وتشمل هذه المجموعة **لحام الشريبت**, **لحام الصهر بالغاز**, **اللحام بالقوس الكهربائي**, **اللحام في وسط من الغازات الواقية**, **اللحام بالبلازما**, **اللحام بالأشعة الإلكترونية**, **اللحام بأشعة الليزر**, **اللحام بالهيدروجين الذري**, **اللحام تحت الماء**.

- اللحام الاحتكاك:

- يعد اللحام الاحتكاك أحد طرائق اللحام بالضغط، ويتم تسخين حواف القطعتين المراد وصلهما بالحرارة الناشئة من احتكاك سطحي هاتين القطعتين عند تدوير إحداهم على تماس مع الآخر وهي ثابتة مع قوة ضغط محورية متزايدة عليهما“ وعند بلوغ حد معين لسرعة الدوران والضغط توقف الحركة فجأة ويبقى الضغط مسلطًا لتنم عملية اللحام. ويستعمل اللحام الاحتكاك على نطاق واسع في لحام غرف الاحتراق المسبق في محركات الديزل ومرتكزات الدوران وأذرع التوصيل والأسطوانات والوصلات المحورية ومحاور القيادة الأمامية للمركبات وأعمدة الصبابات وغيرها. ويقتصر اللحام الاحتكاك عموماً على القطع ذات المقاطع الدائرية أو القريبة منها كالأشكال السادسية والثمانية، ولا يمكن بهذه الطريقة لحام المشغولات ذات المقاطع الدائرية التي لها أكثر من محور مركزي، كما يجب أن تتحمل القطع المراد لحامها باللحام الاحتكاك عزوم الفتيل والقوى المحورية المرتفعة وأن تقاوم الصدمات (الشكل ٢).

شكل رقم (٢)

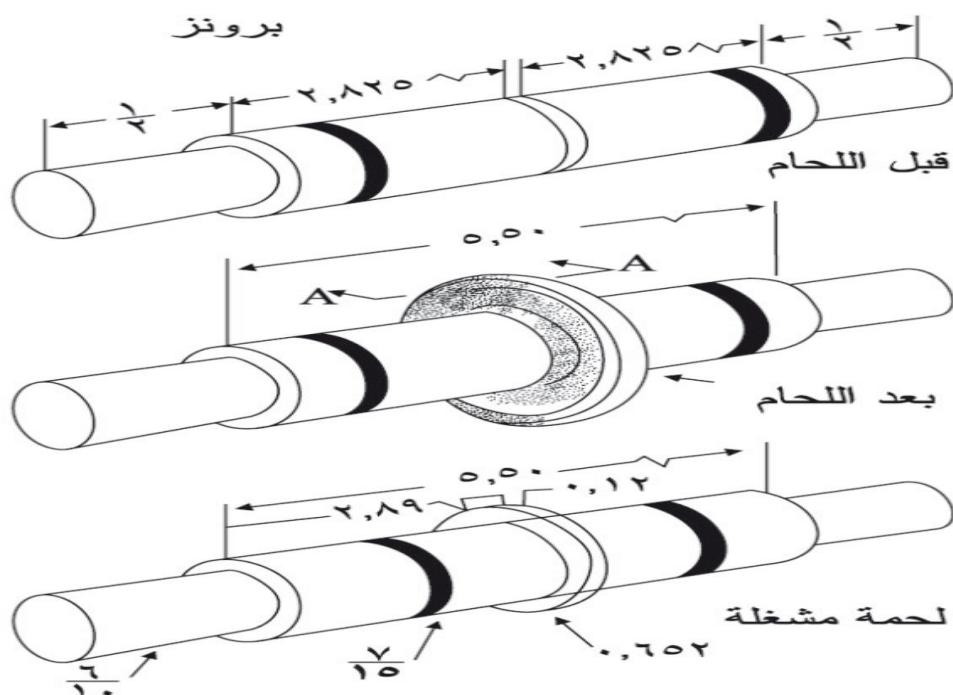

- اللحام على البارد:

- تعد هذه الطريقة إحدى طرائق اللحام بالضغط، ويتم بهذه الطريقة الحصول على وصلات لحام بإحداث انفعالات لدانة كبيرة في سطحي القطعتين المراد وصلهما من دون أي تسخين خارجي لهاتين القطعتين. فتوضع الصفيحتان المراد لحامهما متراكتتين وتحصران بمقبضين لمنع حدوث انتفاخ عند تعرض الصفيحتين للضغط، ويتم ضغطهما برأسى كبس من معدن أشد قساوة من المعدن المراد لحمه، فيتعرض المعدن لانفعالات كبيرة ويناسب المعدن في منطقة الضغط بين سطحي الصفيحتين فتتصدع سطوحها تحت تأثير انسياب المعدن“ ويحدث تلامس تام بين نقاط السطحين وترابط متين. ويتعلق مقدار الانفعالات اللدانة المراد إحداثها في سطحي الوصلة بكل من خواص المعدن الملحوم وطبيعة القشور الأكسيدية وأسلوب إحداث هذه الانفعالات.


تستخدم هذه الطريقة لوصل المعادن ذات المدونة العالية. لذا يتم استعمالها للحصول على وصلات تراكيبية وتناكية للمعادن لا تحتاج إلى تسخين قبل عملية اللحام أو في أثنائها.

- اللحام بالغاز والكبس:

يشبه مبدأ اللحام بالغاز والكبس مثيله في اللحام بالتطريق، ولكن تسخين القطع المراد لحامها بهذه الطريقة يتم باستخدام اللهب الناتج من احتراق الغازات، ويمكن التحكم باستطاعة هذا اللهب وتركيزه بدقة على النقاط المراد تسخينها قبل الضغط عليها. ويتم التسخين إما تدريجياً مع الضغط على النقطة الساخنة، أو تسخين المقطع المراد لحامه كاملاً مع الضغط في آن واحد (الشكل ٣). وفي الحالة الثانية يُسخن المقطع جانبياً أو ثُسخن الحواف فقط“ فإذا كان التسخين من الجانب فإنه يمكن تطبيق الضغط على القطع في أثناء التسخين باللهب، أما إذا سُخنت الحواف فقط، فيجب إبعاد اللهب قبل تسلیط الضغط على القطع. ولما كان إبعاد اللهب بفواصل زمني قصير حتى لحظة تسلیط الضغط، يؤدي إلى تأكسد سطوح الحواف بفعل أكسجين الهواء، فإن تسخين هذه الحواف يجب أن يتم حتى حالة الانصهار، بهدف عصر المصهور السطحي المؤكسد خارج منطقة اللحام لدى تسلیط الضغط، ثم يتم لحام سطحي الحواف النظيفين تماماً والخاليين من الأكسيد.

يستخدم اللهب الأكسي - أستيلين عادة لتسخين المقطع“ إذ تصل درجة حرارة هذا اللهب إلى ٣٠٠ درجة مئوية. وتستخدم طريقة اللحام بالغاز والكبس في إجراء اللحامات التناكية للأنباب ومجموعة الوصلات في السكك الحديدية التي تكون مصنعة من الفولاذ الكربوني المنخفض الكربون.

شكل رقم (٣)

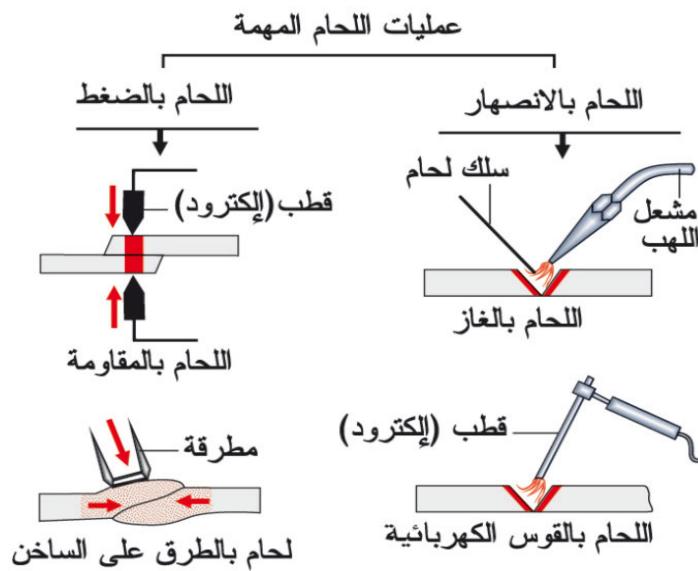

- اللحام الكهربائي بالتماس:

يعد اللحام الكهربائي بالتماس أحد طرائق اللحام بالضغط، وتنتمي عملية اللحام بتسخين القطع المراد لحامها بطريقة المقاومة الكهربائية، إذ تتدفق حرارة كبيرة جداً عند مرور تيار كهربائي عبر سطوح التماس بين القطعتين. ففي المرحلة الأولى يرفع الضغط الميكانيكي عن القطعتين لتحقيق التماس بين سطحيهما، وفي المرحلة الثانية يوصل التيار معبقاء الضغط ثابتاً، وفي المرحلة الثالثة يقطع التيار ويزاد الضغط، ثم يخفض تدريجياً وتترك الوصلة لتبرد. تتعدد أساليب اللحام الكهربائي بالتماس، فمنها: لحام التماس التناكي (بالمقاومة - بالصهر)، ولحام التماس النقطي، ولحام التماس بالذرز المستمر أو المتقطع، ولكل من هذه الأساليب تفاصيله ومميزاته ومجالات استخدامه المتعددة.

- اللحام بالانتشار:

هو أحد طرائق لحام الضغط الحديثة والخاصة، وتنتمي عملية اللحام نتيجة الانتشار المتبادل بين ذرات السطوح المتلامسة وعند درجة حرارة مرتفعة ومؤثرة لمدة قد تطول نسبياً، إضافة إلى توافر انفعالات لدنة غير كبيرة. وتنتمي عملية اللحام باستخدام آلات لحام خاصة، إذ توضع القطعتان في حجرة مفرغة تماماً من الهواء (مخلاة)، ويحافظ على الخلاء في الحجرة عند تسخين القطع، لحماية سطوحها من الأكسدة والنزرة، ويتم التسخين بمولد كهربائي ذي ترددات عالية، أما تسليط الضغط اللازم فيتم بوساطة مجموعة هيدروليكية، ثم تبرد الوصلات اللحامية إلى درجة حرارة الغرفة المخلاة نفسها. تستخدم طريقة اللحام بالانتشار في لحام الوصلات الصعبة والدقيقة في بعض الأجهزة الحديثة وفي صناعة فوهة اللحام من معدن التنفستين وفي صناعة الصمامات الكيميائية والغازية، كما يستخدم اللحام بالانتشار على نطاق واسع في الصناعات الإلكترونية. وتتضمن هذه الطريقة الحصول على وصلات لحام مقاومة للاهتزازات ولدرجات الحرارة المرتفعة نسبياً مع الحفاظ على أبعاد القطع الملحومة وشكلها بدقة عالية. ويمكن بهذه

الطريقة لحام رقائق دقيقة جداً (من ٣ إلى ٨ ميكرونات) من معدن النيكل أو الألミニوم مع سماكات كبيرة. وترواح السماكات التي يمكن لحامها بهذه الطريقة بين عدة ميكرونات وعدة سنتيمترات.

- اللحام بالانفجار:


وهو من طرائق اللحام بالضغط الحديثة والخاصة، وينسب عادة إلى مجموعة الطرائق الميكانيكية للحام المعادن، إذ تتحول الطاقة الكيميائية الناتجة من تحول طاقة المادة المتفجرة إلى طاقة ميكانيكية تدفع إحدى القطعتين المراد لحامهما بسرعة عالية جداً نحو الأخرى. وينتج من هذه الطاقة الحركية التي تتسبب في تصدام القطعة المتحركة مع سطح القطعة الثابتة إحداث انفعالات لدنة مشتركة لطبقات المعدن المتماسة، مما يؤدي إلى تشكيل وصلة اللحام، ويتحول مفعول الانفعالات اللدنة إلى حرارة تسخن المعدن إلى درجات حرارة عالية (الانفجار). ويؤدي ذلك إلى حدوث سبولة في المعدن تحت الضغط وظهور مرتبة جانبية للسرعة تجبر معدن الطبقات السطحية لكلا الجزئين المصطدمين أن يتشوّه باتجاه المحدد وبسرعة عالية، وتقرّب السطحيين أحدهما من الآخر إلى أقصى حد فتتحطم الأكسيد والأوساخ السطحية الأخرى وتتجمع في منطقة معينة، ثم يجري خارجاً ويتم الالتحام بين السطحين. تتعلق الآفاق المستقبلية و مجالات استخدام اللحام بالانفجار بقدرة هذه الطريقة على تكوين وصلات لحامية متينة في حالتها الصلبة، كما تتعلق بسرعة إجراء عملية اللحام وعلى سطوح كبيرة جداً، فمثلاً يمكن إجراء وصلات لحام قد تبلغ مساحة سطوحها ٢٠-١ مترًا مربعاً.

- اللحام بالأمواج فوق الصوتية:

تستخدم الأمواج فوق الصوتية في اللحام لأغراض مختلفة، إذ يمكن بتأثير هذه الأمواج في حوض اللحام المصور في إشارة تبلوره تحسين الخواص الميكانيكية للوصلة اللحامية، بتصغير حجم حبيبات معدن الدرزة اللحامية وإطلاق الغازات منها بطريقة أفضل. ويمكن أن تكون الأمواج فوق الصوتية مصدراً للطاقة، وذلك بهدف إجراء وصلات لحام نقطية أو على شكل درزات، إذ تستطيع هذه الأمواج أن تكسر القشور الطبيعية والمصنوعة مما يسمح باستخدامها في لحام المعادن التي تعلو سطوحها أكسيد أو طبقات دهان أو غيرها. وتستخدم هذه الطريقة في مجال الصناعات الإلكترونية على نطاق واسع، وتلقى تطويراً سريعاً في مجال الصناعات اللدائنية، إذ يمكن عن طريقها الحصول على وصلات بلاستيكية عالية الجودة، مع العلم أن عملية لحام المواد اللدائنية بطرائق اللحام الأخرى صعبة، أو غير ممكنة أحياناً. إن الوصلة الناتجة من اللحام بالأمواج فوق الصوتية هي حصيلة تأثير مشترك لاهتزازات ميكانيكية ذات ترددات عالية وقوى ضغط غير كبيرة نسبياً. وتنتمي عملية اللحام بالأمواج فوق الصوتية عادة تحت تأثير ثلاثة عوامل هي: الاهتزازات ذات التردد العالي، الضغط، التأثير الحراري الذي يرافق عملية اللحام. وتتألف آلية اللحام بالأمواج فوق الصوتية من منبع تغذية بالتيار الكهربائي وجهاز تحكم ونظام اهتزاز ميكانيكي وموصل للضغط. ويقوم نظام اهتزاز الميكانيكي بتحويل الطاقة الكهربائية إلى ميكانيكية وتوصيل هذه الأخيرة إلى منطقة اللحام وتركيز هذه الطاقة، ومن ثم الحصول على القيمة اللازمة لسرعة اهتزازات المشع (الشكل ٤).

لا تقل متنانة وصلة اللحام بالأمواج فوق الصوتية عن متنانة معدن الأساس للوصلة، ولا تتغير متنانة الوصلة اللحامية بازدياد زمن تأثير الأمواج فوق الصوتية.

شكل رقم (٤)

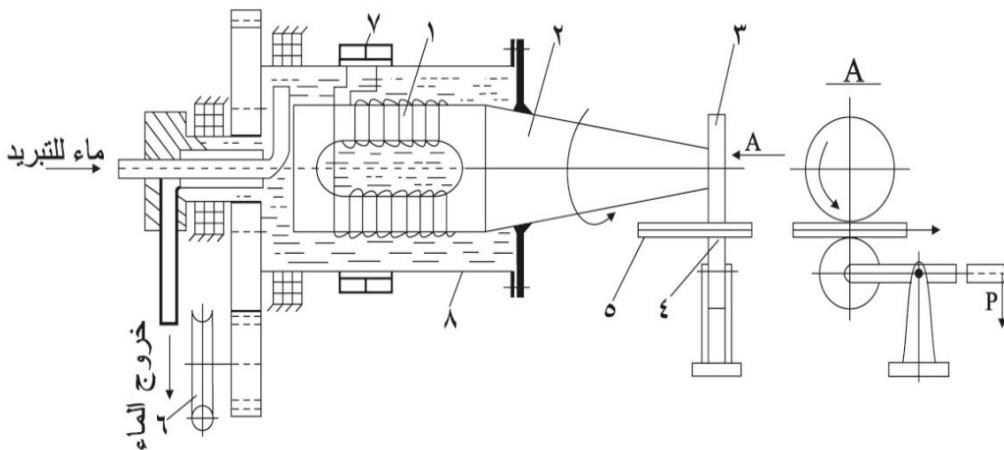

١ - مبدل كهروميكانيكي. ٢ - محول الاهتزازات المرنة.

٣ - البكرة اللاحة. ٤ - آلة الوصل.

٥ - الوصلة اللحامية.


٦ - البكرة المثبتة.

٧ - مأخذ للتيار الكهربائي من مولد للاهتزازات فوق الصوتية. ٨ - الغطاء المعدني للمبدل.

طرائق اللحام بالتطريقي:


يعد اللحام بالتطريقي (اللحام بالحدادة) أحد طرائق اللحام بالضغط، وهو الأسلوب التقليدي لوصل المعادن الذي كان مستخدماً في القرون السابقة، وتتلخص تقانته بتسخين منطقة الوصل للقطعتين المراد لحامهما في كور الحدادة أو في فرن مناسب إلى درجة الحرارة المطلوبة ثم وضعهما أحدهما فوق الأخرى وتطرييقهما يدوياً أو آلياً أو بالمكبس حتى تلتتحما في وحدة واحدة. وتعتمد قوة الصدم أو الضغط اللازمة على مقدار التسخين الذي تعرضت له القطعتان. ومن المعادن التي يشيع لحامها بالتطريقي الحديد الطروق والفولاذ المنخفض نسب الكربون، ولكن هذه المعادن تتآكسد بسرعة إذا تعرضت للهواء الجوي بعد تسخينها إلى درجة حرارة عالية، وت تكون عندئذ قشور أكسيدية على السطوح، وما لم تكن هذه الأكسيد في حالة من الميوعة تسمح بصهرها خارج منطقة اللحام، فإنها تمنع تلامم القطعتين تلاحماً جيداً، لذلك يجب العمل على منع الأكسجين من الوصول إلى المعدن الجاري تسخينه. و تستعمل لهذا الفرض مساعدات صهر مختلفة لخفض درجة انصهار هذه الأكسيد ومنع زيادة التآكسد. أما أساليب اللحام الشائعة الاستعمال فهي: اللحام بالتطريقي باستخدام المطارق، اللحام بالقوالب، اللحام بالدرفلة. وينحصر الاختلاف الأساسي بين هذه الأساليب في الطريقة التي يولد بها الضغط اللازم لعملية اللحام. ففي حين ينشأ الضغط في لحام التطريقي اليدوي من ضربات خفيفة نسبياً فإنه ينشأ في لحام التطريقي الآلي من مطرقة تعمل بالهواء المضغوط أو بالضغط الهيدروليكي أو بالبخار أو بوسائل الضغط الآلي الأخرى، وفي حين يسلط الضغط في اللحام بالقوالب عن طريق الجزء المتحرك من القالب فإن اللحام بالدرفلة يتم بدفع المشغول طولياً بين درفيلي الواح يولدان الضغط المطلوب (الشكل ٥).

شكل رقم (٥)

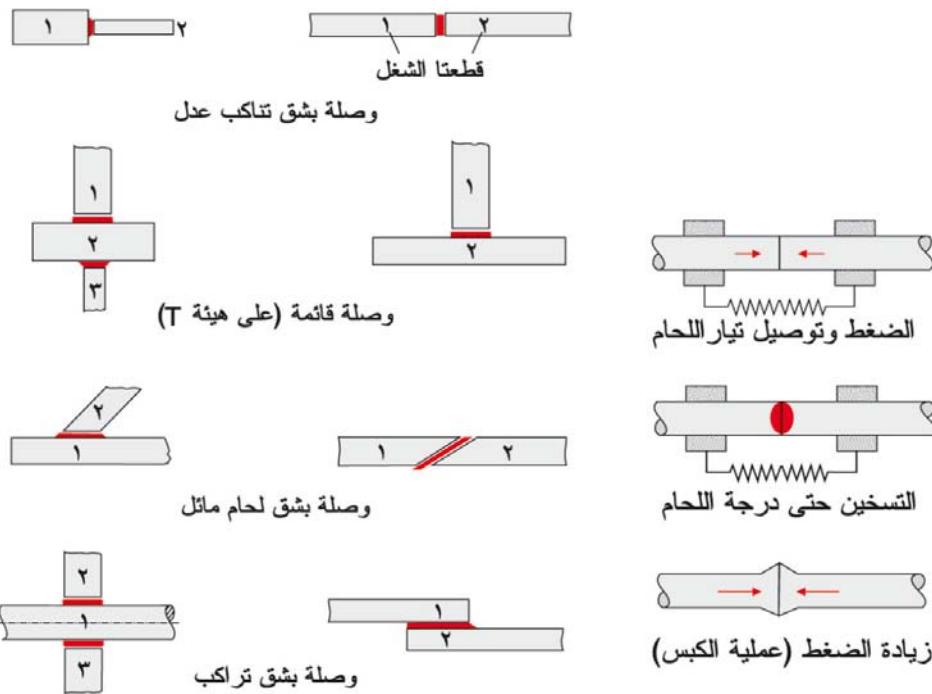

١- لحام الترميت: تستخدمن هذه الطريقة أساساً للحام بعض أجزاء الآلات أو المنشآت في موقع العمل مباشرة. وبعد التفاعل الناشر للحرارة، والناتج من تفاعل أكسيد الحديد مع الألミニوم (ترميت الألミニوم)، مصدر حرارة اللحام، لأن مزيج أكسيد الحديد والألミニوم مزيج شديد الاحتراق. وقد لوحظ أن هذا التفاعل يجري بمعدل سريع جداً إذ يمكن الحصول على كميات كبيرة تصل إلى طن أو أكثر من المادة المنصهرة في تفاعل واحد في مدة لم تتجاوز ٣٠ ثانية. وتشبه عملية لحام الترميت عملية سباكة موضعية، فهي تقتصر على لحام القطاعات السميكة نظراً لعمليات التحضير الأولية، الأمر الذي لا قيمة له في الوصلات الصغيرة (الشكل ٦).

شكل رقم (٦)

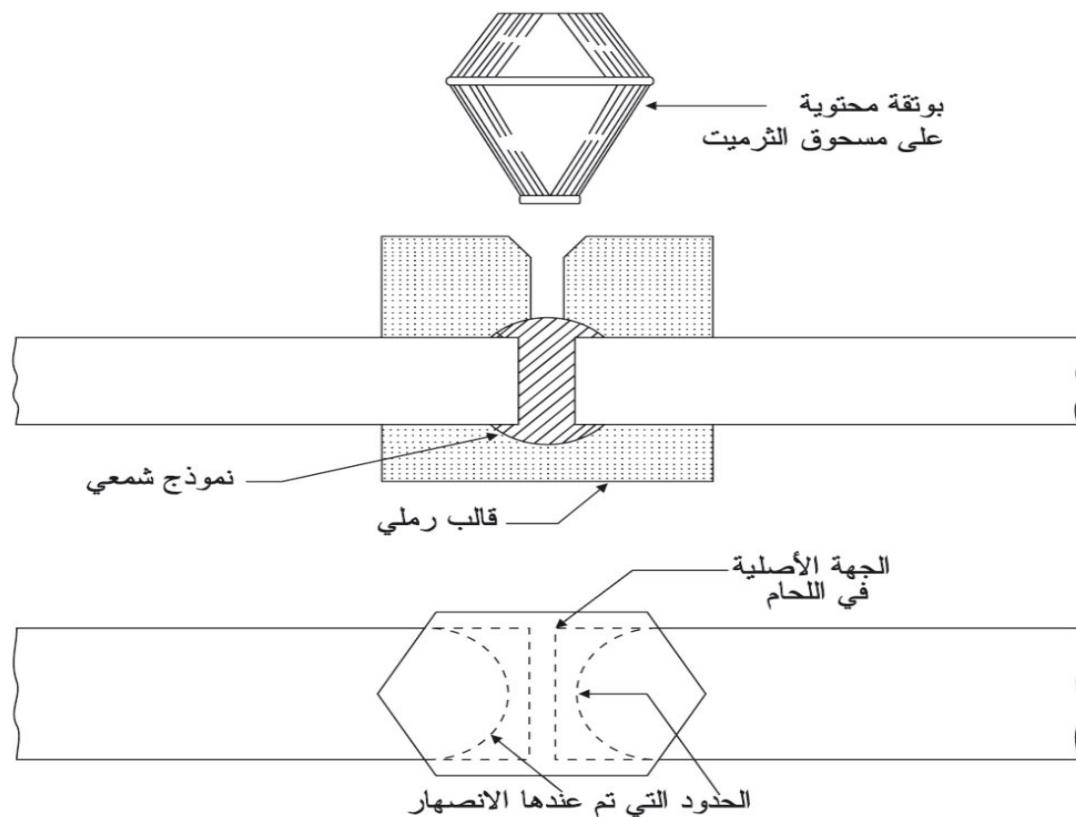


٢- لحام الصهر بالغاز (اللحام بالغاز):


يتم توليد الحرارة في هذه الطريقة بحرق وقود غازي مناسب مع الهواء أو الأكسجين النقي، وتصل درجة حرارة اللهب الناتج من هذا الاحتراق إلى عدة آلاف. ويمزج الغاز عادة بالهواء أو الأكسجين في مشعل خاص، ويتم تنظيم نسب مزج هذه الغازات لإنتاج اللهب. وتستخدم فيها غازات متنوعة منها غاز الأستيلين والغاز المنزلي والميثان والبروبان والهيدروجين وبخار البنزين.

يصلح اللحام بالغاز بصفة خاصة لوصل الألواح المعدنية التي تراوح سماكتها بين ٢ و ٥٠ مم، أما استخداماته اليوم فتنحصر في لحام الألواح التي تراوح سماكتها بين ١٠ و ١٠٠ مم، وقد يستخدم في الحالات التي يتعدى فيها الوصول بسهولة إلى مواضع الوصلات المراد لحامها. فإذا ضبط اللهب كما يجب (الشكلان ٧ و ٨)، يمكن باستخدام غاز الأستيلين الحصول على درجة حرارة لحام تزيد على ٣٠٠٠ درجة مئوية، في حين لا تزيد درجة حرارة اللهب الناتج من استخدام الهيدروجين على ١٩٠٠ درجة. ولهذا، يفضل الهيدروجين في لحام الصفائح والأنابيب المعدنية الرقيقة الجدران، في حين يستخدم الأستيلين في الصناعات الهندسية للحام المقاطع الكبيرة (و خاصة الوصلات الفولاذية).

شكل رقم (٧)

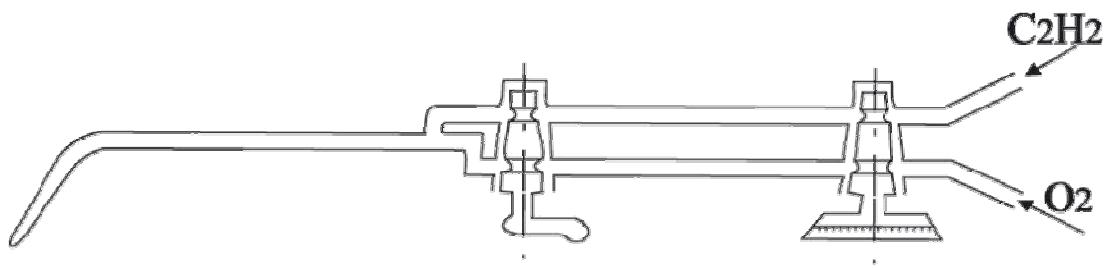

شكل رقم (٨)

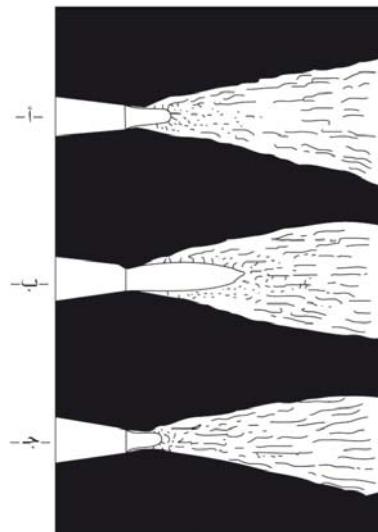


٣- اللحام بالقوس الكهربائية :

تفوق طريقة اللحام بالقوس الكهربائية على سائر طرائق الأخرى حتى إنها تبلغ ٩٠٪ من مجموع استخدامات طرائق لحام الصهر المختلفة. ويتم بهذه الطريقة تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية تستخدم في الصهر الموضعي لطرف الوصلة. وتعرف القوس الكهربائية أنها عملية تفريغ مستمرة للتيار الكهربائي في وسط غازي متآين موجود بين قطبين (إلكترودين) صلبيين أو سائلين ويفديهما توتر كهربائي. وتعد عملية التفريغ هذه المنبع الحراري المستخدم للصهر الموضعي عند اللحام.


٤- اللحام الكهربائي الخببي:

وهي من طرائق لحام الصهر الحديثة والخاصة، إذ لا تستخدم هذه الطريقة إلا في لحام السماكات الكبيرة (أكثر من ١٦ مم)، ومن الناحية الاقتصادية يمكن القول إن هذه الطريقة تستخدم لحام السماكات التي تزيد على ٤٠ مم. ويلام بهذه الطريقة جميع أنواع الفولاذ والفونت تقريباً والسبائك المختلفة من معادن النحاس والتيتان. وتميز هذه الطريقة من غيرها من طرائق اللحام الآلي بالقوس المغمورة بطبقة من الفلaks (والتي تعد تطوراً عن هذه الطرائق) بأن عملية اللحام الكهربائي الخببي تتم بمسار لحام واحد، ويكون توضع حوض اللحام عمودياً في أثناء إجراء عملية اللحام. ويؤدي الخبث المتصور دور المصدر الحراري لإتمام عملية اللحام بهذه الطريقة (الشكلان ٩ و ١٠).

شكل رقم (٩)

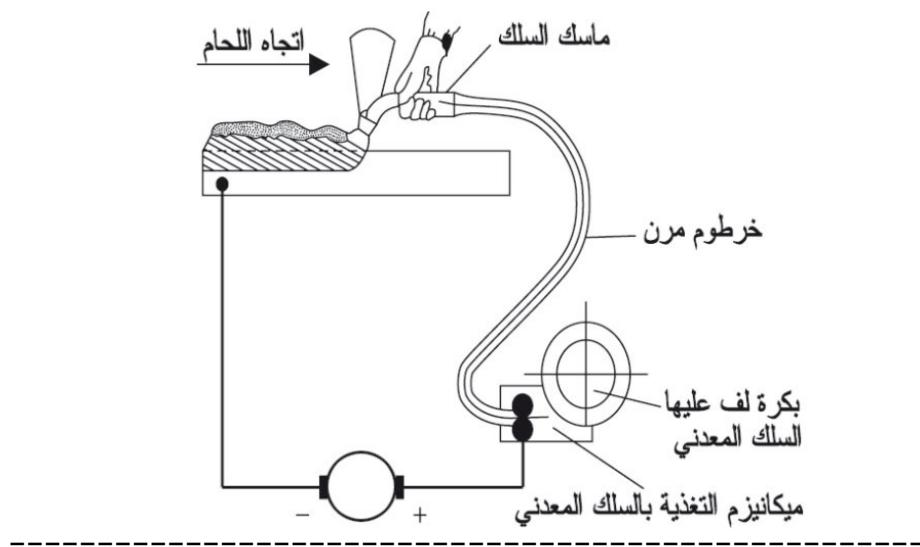


شكل رقم (١٠)

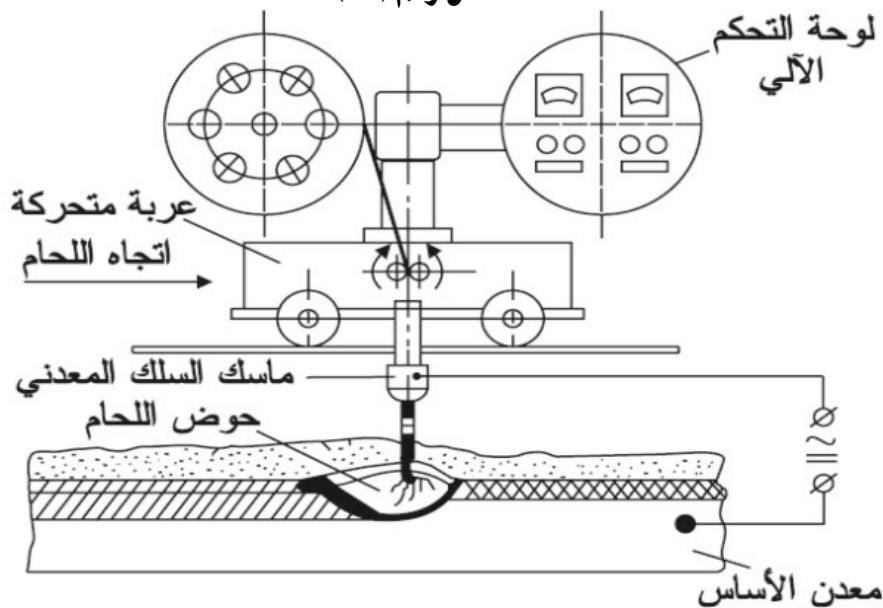

٥- اللحام في وسط من الغازات الواقية:

وتعد من الطرائق الحديثة، وتستخدم في جو من الغازات الواقية للحام القطع المصنوعة من أنواع مختلفة من الفولاذ الكربوني والسبائك والإناءات المصنوعة من المعادن غير الحديدية ومن سبائك هذه المعادن. ويمكن أن تتم عملية اللحام يدوياً أو نصف آلي أو آلياً. أما الغازات الواقية فهي غازات خاملة (مثل الأرغون والهليوم) أو غازات أخرى مثل ثاني أكسيد الكربون، أو مزيج من غازين أو أكثر من هذه الغازات. وأكثر الغازات استخداماً في الوقت الحاضر الأرغون وغاز ثاني أكسيد الكربون أو مزيج منها (الشكل ١١).

شكل رقم (١١)

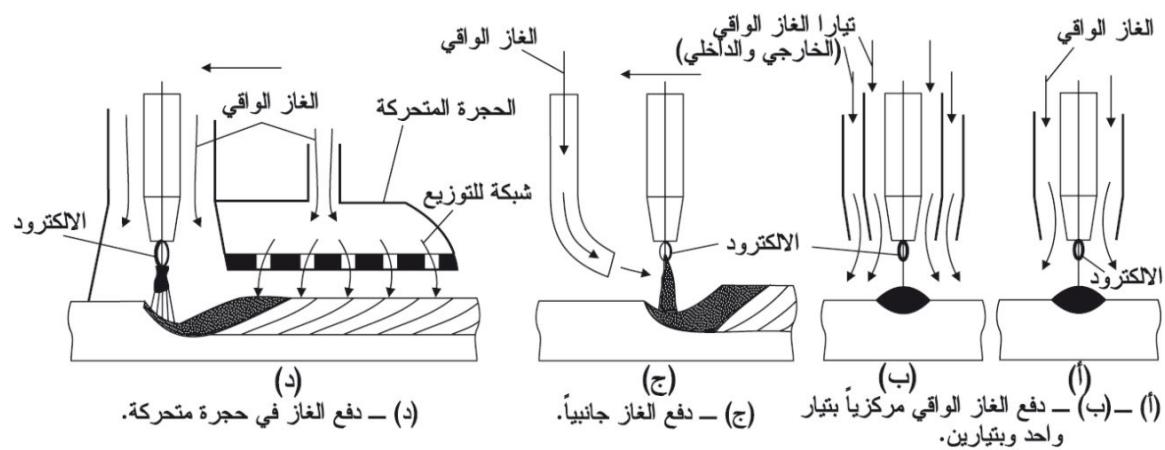

٦- لحام البلازما:

البلازما هي غاز متآين جزئياً أو كلياً، ويتألف من ذرات وجزيئات معتدلة ومن شوارد (أيونات) والإلكترونات. ويمكن عد الغاز المشد كهربائياً الحالة المثلثى للبلازما. تنتج البلازما في معدات خاصة تسمى مشاعل البلازما. وتستخدم في الصناعة مشاعل البلازما التي تنتج في أقواس تغذت بتيار مستمر. وأكثر طرائق الحصول على البلازما شيوعاً هي تلك التي يستخدم فيها الغاز لزيادة قوس تشتعل في قناة ضيقة نسبياً ومبردة بالماء. يتم اختيار قطر الإلكتروdesd ونوعية الغاز المشكّل للبلازما حسب الشروط المطلوب توافرها في عملية اللحام. وتستخدم قوس البلازما في لحام الفولاذ غير القابل للصدأ والتيتان وسبائك النikel والموليبيدينيوم والتنفستين ومعادن وسبائك أخرى كثيرة تستعمل في الصناعات المختلفة مثل صناعة الطائرات والإلكترونيات والسفن والصناعات البتروكيميائية وغيرها.

٧- اللحام بالأشعة الإلكترونية:

إن الميزة الأساسية لعملية اللحام بالأشعة الإلكترونية تكمن في استخدام طاقة الإلكترونات التي تتحرك بسرعة هائلة جداً في وسط من الخلاء. وعند ارتظام هذه الإلكترونات بسطح المعدن يتحول الجزء الأكبر من طاقتها الحركية إلى حرارة تستخدم لصهر المعدن. وفي حالة استخدام الأشعة الإلكترونية مصدرأ


حرارياً لعمليات اللحام فإنه من الضروري في البداية الحصول على إلكترونات حرة، ومن ثم جمعها في حزمة واعطاها سرعات عالية جداً من أجل رفع طاقتها الحركية، وتتحول هذه الطاقة كلياً فيما بعد إلى حرارة عند نفاذ الإلكترون داخل المعدن المراد لحامه.

يتم الحصول على إلكترونات حرة بوساطة مهابط معدنية تصدر هذه الإلكترونات، وأما تسريرها فيتم في حقل كهربائي ذي توتر عال بين المهبط والمصعد. ويستخدم الحقل المغناطيسي لتجميع هذه الإلكترونات في حزمة وتركيزها تجاهها نحو المحرق. ويحدث التوقف المفاجئ لتيار الإلكترونات أوتوماتيكياً داخل المعدن المراد لحامه. ويتم توليد الشعاع الإلكتروني في جهاز خاص يسمى المدفع الإلكتروني.

٨- اللحام بأشعة الليزر:

ظهرت المولدات الكواونتية في النصف الثاني من القرن العشرين. ويمكن بوساطتها الحصول على حزم ضوئية عالية الكثافة وموجهة، وتركيز طاقة هذه الحزم على مساحات لا تتعدي أجزاء من ألف من الميليمتر المربع. وعلى هذا الأساس صممت في العصر الحاضر أجهزة لأشعة الليزر تستخدم في عمليات اللحام والقص والمعالجات الحرارية المختلفة. وتقوم المولدات الكواونتية بتحويل الطاقة الكهربائية والكيميائية والضوئية والحرارية إلى إشعاعات ضوئية عادية هي أمواج كهرطيسية. ويقع مجال هذه الأشعة في مجال الأشعة فوق البنفسجية المرئية والأشعة تحت الحمراء. ويمكن أن يكون المشع جسمًا صلباً من الزجاج والنيوديوم أو البلاقوت، ويمكن أن تستخدم بعض السوائل كمشعات مثل محليل أكسيد النيوديوم أو مواد الصباغة، ويمكن استخدام بعض الغازات أو مزيج منها مشعات مثل الهيدروجين، والأزوٰت، والأرغون، وثناني أكسيد الكربون وغيرها. وقد تم في السنوات الأخيرة تصميم مشعات من أنصاف نوافل مصنوعة من الكريستال الأحادي مثل أرسينيدات الغاليوم والإنديوم أو خلائق الكادميوم مع الكبريت (الشكل ١٢).

شكل رقم (١٢)

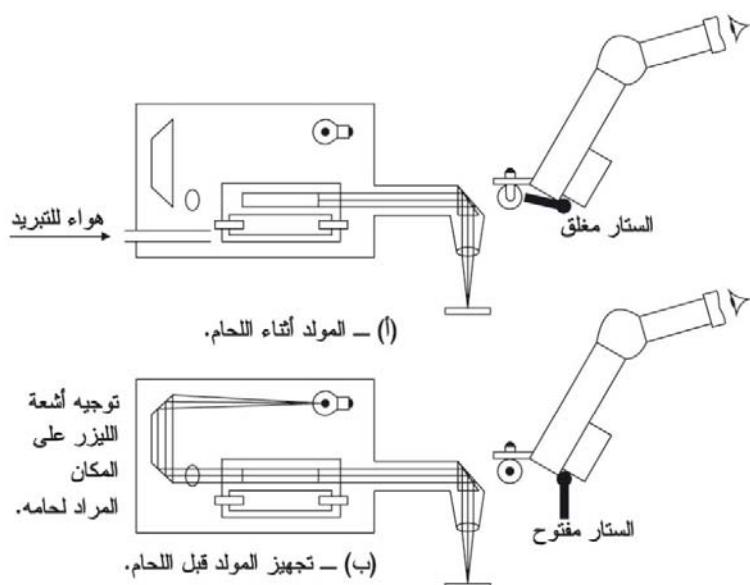

٩- اللحام بالهdroجين الذري:

يتم صهر المعدن بهذه الطريقة بالحرارة المنطلقة نتيجة تحول الهdroجين الذري إلى جزيئي، وحرارة القوس المشتعلة بين إلكترودين من التنفسين. وتعد كمية الحرارة الناتجة من إشعاع القوس ونن احتراق جزيئات الهdroجين في المنطقة الخارجية للمشغل صغيرة جداً إذا ما قورنت بكمية الحرارة المنطلقة نتيجة ارتطام ذرات الهdroجين بالمعدن وتحولها إلى هdroجين جزيئي.

١٠- اللحام تحت الماء:

تعد هذه الطريقة من طرائق اللحام الحديثة والخاصة، وقد صممت انطلاقاً من قدرة القوس الكهربائية على الاشتعال بشكل متزن في الفقاعة الغازية ويسحب التبريد المكثف للماء المحيط بهذه القوس. تتشكل الفقاعة الغازية نتيجة لتبخر الماء وتحللها إلى عنصرية الهdroجين والأكسجين، إضافة إلى الغازات المتشكلة نتيجة لانصهار معدن الإلكترون وطبقة التغطية (الشكل ١٣). تنطلق حول القوس المشتعل كمية كبيرة من الغازات تؤدي إلى زيادة الضغط في الفقاعة الغازية وإلى تشكيل جزء من هذه الغازات على شكل فقاعات على سطح الماء. ويتحلل الماء الموجود في القوس المشتعل إلى هdroجين وأكسجين، ويتحدد الأخير مع المعدن مشكلاً أكسيد الحديد. تعوق هذه السحابة مراقبة اشتعال القوس الكهربائية. ويمكن تفسير اشتعال القوس تحت الماء بشكل متزن انطلاقاً من مبدأ الطاقة الصغرى (أي إن التبريد القوي لجزء من القوس يقابلة ازدياد كمية الحرارة المنطلقة منه). وبعوض الضياع الحراري الناتج من تبريد الماء ووجود كمية كبيرة من الهdroجين، رفع توتر التيار (٣٥ - ٣٧ فولت). ثُجّرى عملية اللحام تحت الماء باستخدام تيار مستمر أو متناوب.

شكل رقم (١٣)

